



nexthardware.com

a cura di: **Amedeo Nonni** - Amedeo84 - 29-10-2015 16:36

Nuovo firmware per la D810

Nikon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/1054/nuovo-firmware-per-la-d810.htm>)

Nikon ha reso disponibile il firmware "C" ver 1.10 per la D810, il quale aggiunge una nuova opzione di registrazione esterna e risolve alcuni bug



Nikon ha rilasciato il firmware "C" ver 1.02 per la [D810 \(/videographia/news/annunciata-ufficialmente-la-d810-725/\)](https://videographia/news/annunciata-ufficialmente-la-d810-725/), con questa nuova versione vengono apportate le seguenti modifiche:

- E' stata aggiunta un'opzione **Controllo registrazione esterna** alla voce **HDMI** nel **MENU IMPOSTAZIONI**. Se la fotocamera è connessa tramite HDMI a un registratore di terze parti che supporta Atomos Open Control (Atomos SHOGUN, NINJA 2 o NINJA BLADE), selezionare **Si** condente che i controlli della fotocamera siano usati per avviare e arrestare la registrazione. Ulteriori informazioni sono disponibili in un manuale supplementare.

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ **Nota:** scegliere un'opzione diversa da **576p (progressivo)** o **480p (progressivo)** per **HDMI > Risoluzione output** nel **MENU IMPOSTAZIONI**.

- Sono stati risolti i seguenti problemi:
1. Nel display info riproduzione della fotocamera venivano mostrate distanze non corrette per foto scattate con un flash esterno opzionale nel modo manuale con priorità alla distanza (GN).
 2. La luminosità del display fotografia live view non cambiava quando una ghiera di comando veniva ruotata per regolare la compensazione dell'esposizione con **Si (auto reset)** selezionato per **b Misurazione/Esposizione > b4 Comp. agevolata esposizione > Comp. agevolata esposizione** nel **MENU PERSONALIZZAZIONI**.
 3. Anche se il pulsante antepresa arrestava l'obiettivo all'apertura massima quando gli era stata assegnata la funzione **Antepresa**, l'indicatore apertura massima non veniva visualizzato sul monitor.
 4. In rari casi, l'otturatore non veniva rilasciato quando l'utente tentava di scattare foto in live view filmato.
 5. Potevano essere uditi circa 4 secondi di statica su audio registrato con registratori esterni HDMI durante il live view filmato.
 6. Il tempo di posa, il diaframma e la sensibilità ISO visualizzati nel monitor durante il live view filmato erano diversi dai valori nel file filmato finale.
 7. A volte non era possibile regolare il volume se i filmati venivano riprodotti con indicatori nascosti durante la riproduzione a pieno formato (**Nessuna (solo immagine)**).
 8. La compensazione dell'esposizione non riusciva a produrre i risultati desiderati se era selezionato un valore negativo quando le immagini in formato NEF (RAW) venivano elaborate mediante l'opzione **Elaborazione NEF (RAW)** nel **MENU DI RITOCCHO**.
 9. In rari casi le immagini non venivano registrate correttamente con **HDR (high dynamic range)** selezionato nel **MENU DI RIPRESA**.
 10. Se era selezionato **Si** per **Ultima esposizione** durante le foto intervallate, ogni fotogramma dopo il primo risultava sovraesposto.
 11. I numeri di file non venivano assegnati nella sequenza corretta.
 12. In alcune lingue, mancavano caratteri o parti di caratteri dal display **MENU IMPOSTAZIONI > Dati posizione > Posizione**.
 13. In alcune lingue, mancavano caratteri o parti di caratteri dal display **MENU IMPOSTAZIONI > Regolazione fine AF > Elenca valori salvati**.
 14. Alcuni testi dell'Aiuto sono stati modificati.

Al **link in calce** la pagina ufficiale **Nikon** dove procedere al **download** del nuovo firmware "C".