



Nuovi aggiornamenti per le reflex Nikon

Nikon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videografia/news/reflex/567/nuovi-aggiornamenti-per-le-reflex-nikon.htm>)

Disponibili in download i firmware per i corpi macchina Nikon Df, D5200 e D3200

Nikon ha rilasciato gli aggiornamenti firmware per le reflex **Nikon Df, D5200 e D3200**.

Vengono risolti diversi bug minori e problemi di prestazioni, inoltre è stato aggiunto il supporto, per le **D5200 e D3200**, all'obiettivo retrattile **AF-S DX 18-55mm F3.5-5.6G VR II**: adesso è possibile visualizzare un messaggio di errore se la fotocamera viene accesa con l'ottica ancora in posizione di riposo.

Di seguito le migliorie apportate.

Aggiornamento Nikon Df:

- Se **Premere** per l'impostazione personalizzata f4 (**Funzione pulsante Fn**), f5 (**Funzione pulsante anteprema**) o f6 (**Funzione pulsante AE-L/AF-L**) era impostato su **Anteprema** e si premeva il pulsante Fn, Pv o AE-L/AF-L della fotocamera con lo scatto con mirino utilizzando uno Speedlight SB-800, nel monitor della fotocamera non veniva visualizzata l'anteprema e non venivano prodotti i lampi flash pilota. Questo problema è stato risolto.
- Se si utilizzava un lampeggiatore che non supportava sincro FP automatico a tempi rapidi con l'impostazione personalizzata e1 (**Tempo sincro flash**) impostata su **1/250 sec. (Auto FP)**, il tempo di posa massimo era 1/200 sec. Questo problema è stato risolto.
- Se le immagini acquisite con **Controllo automatico ISO** nel menu di ripresa impostato su No venivano visualizzate in ViewNX 2 o Capture NX 2, **Auto (ISO XXX)*** veniva visualizzato per **Sensibilità ISO in Metadati**. Questo problema è stato risolto. *"**XXX**" è il valore di sensibilità ISO specificato.

Aggiornamento Nikon D3200:

- La fotocamera supporta ora la visualizzazione dei messaggi di errore quando si utilizzano obiettivi con un meccanismo di ritrazione obiettivo, come **AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II**. Viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile rilasciare l'otturatore se il barilotto dell'obiettivo è represso.

Aggiornamento Nikon D5200:

- La fotocamera supporta ora la visualizzazione dei messaggi di errore quando si utilizzano obiettivi con un meccanismo di ritrazione obiettivo, come **AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II**. Viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile rilasciare l'otturatore se il barilotto dell'obiettivo è represso.
- La visualizzazione di lunghezze focali nel formato 35 mm [135] con registrazione in dati di immagine **Exif** è stata corretta.
- Sono stati risolti i seguenti problemi:↔
 1. A volte la fotocamera si bloccava durante l'aggiunta di opzioni a **Mio menu** (Aggiungi voci).↔

2. In alcuni casi, la fotocamera non effettuava automaticamente la messa a fuoco se si premeva il pulsante **AE-L/AF-L** dopo avere assegnato allo stesso la funzione **AF-ON**.
3. ↔ Durante le riprese con HDR (**High Dynamic Range**) abilitato, il disturbo sotto forma di linea veniva visualizzato in basso a destra delle immagini.

Ai **link in calce** il collegamento per i download Win e Mac dei firmware.